


立面図

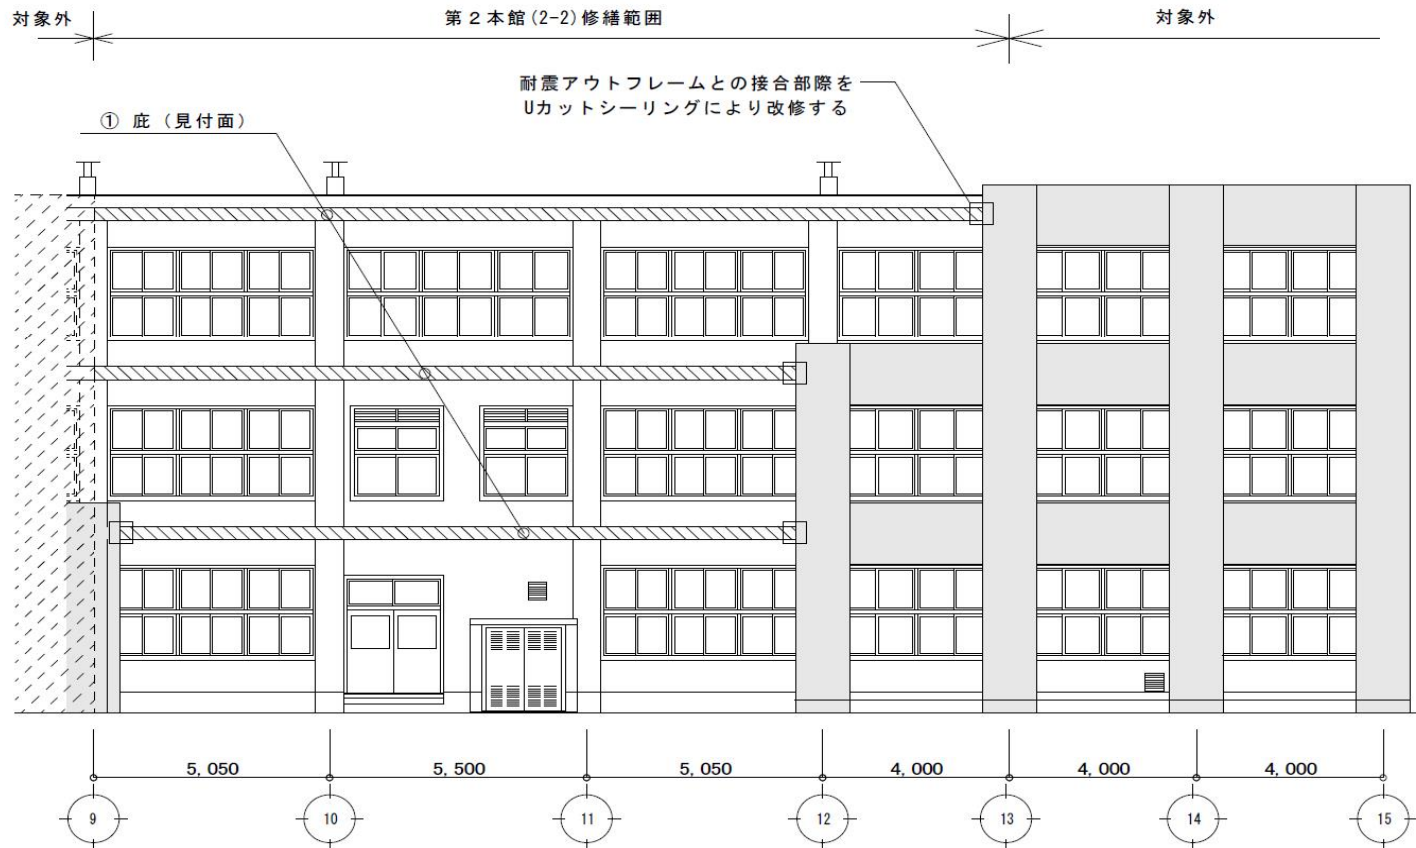


【注記事項】外部足場には、カラーコーン等により侵入防止対策などの安全対策を講ずること。

南立面図

庇見付改修図

庇見付詳細図 の凡例部分

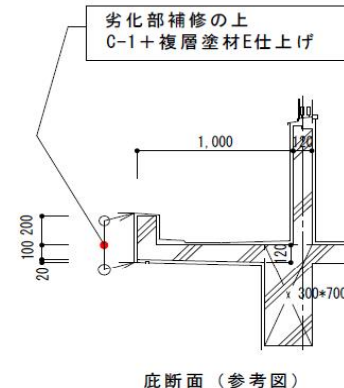

耐震アウトフレーム接続部

庇見付詳細図 の凡例部分



外部仕上げ表

劣化部補修凡例

	現状仕上げ	改修仕上げ	凡 例	内 容	数 量	補 修 方 法
①	庇見付面 RC面モルタルの上複層仕上げ	庇見付面 水洗い(10~15MPa)、劣化部補修、C-1の上複層塗材E仕上げ 改修		クラック	6.0m	Uカットシーリング工法
				塗膜浮き	底外壁見付面の約20%を見込む 3.0㎡	ハン工具による塗膜除去
				モルタル浮き	底外壁見付面の約30%を見込む 4.0㎡	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
				クラック（アウトフレーム 接続部）	0.5mの4箇所を見込む 2.0m	Uカットシーリング工法

※劣化部補修は、施工に先立ち底裏、見付の劣化部分の劣化調査（目視・打診・マーキング）を行い報告書を作成する。

※劣化改修の施工にあたっては、上記改修工法を基本として施工計画書を作成し、担当者の承諾後施工のこと。

第2本館棟(2-2)南面庇見付修繕図