

## 8. 点検個票への記録

定期点検、及びこれに準ずる点検作業を行った場合には、本点検要領(案)に定める点検個票にその結果を記録する。

また、点検の項目についても、原則として点検箇表による健全度評価表に整理する項目によるものとする。

### 8.1. 点検個票の構成

点検個票は、“施設点検台帳”、“健全度評価表”、“点検シート”、“写真帳”により構成され、点検結果をそれぞれの帳票に記録する。

点検の結果は、以下の図 8.1 に示す点検個票に記録する。

施設の維持管理の履歴を継続的に残すとともに、変状の状態を継続的に監視していくことを目的とする。

また、点検ルート等の履歴を残すことにより、次回以降の点検作業の負荷を低減することが期待できる。

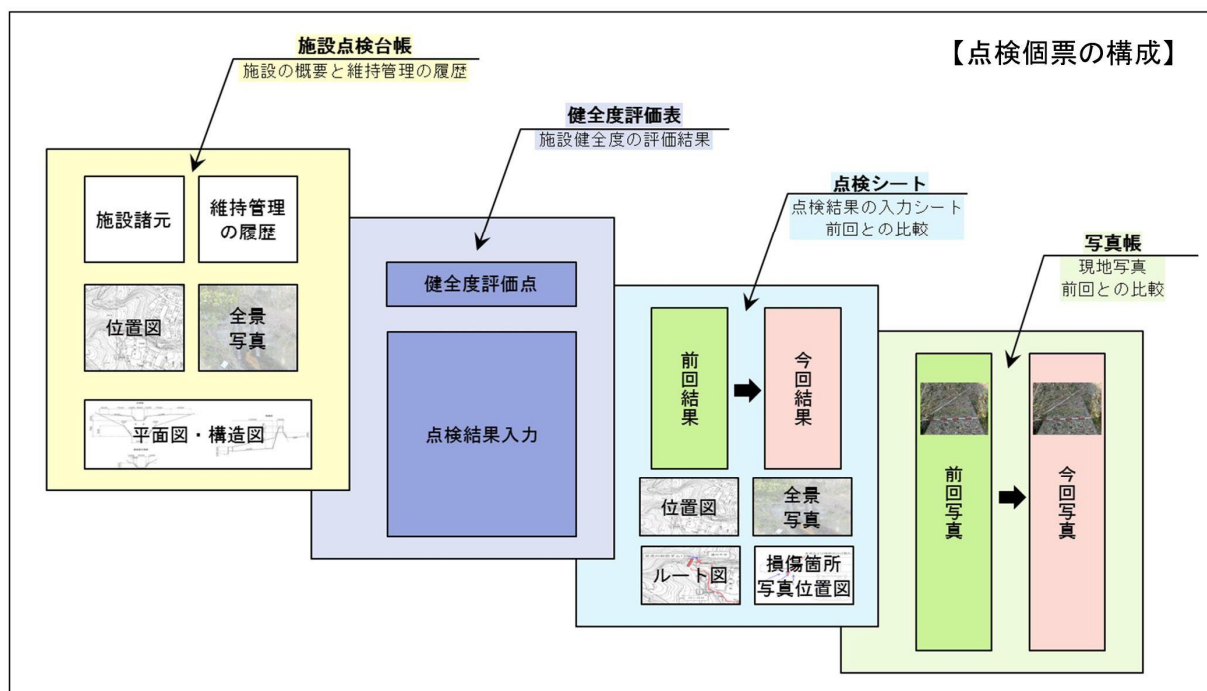


図 8.1 点検個票の構成

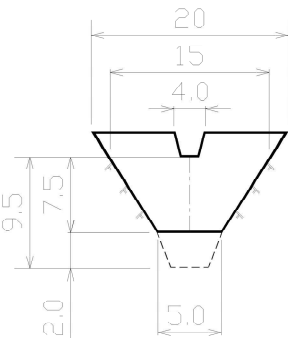
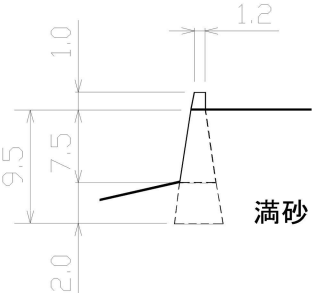
## 8.2. 点検個票の記入方法

点検個票は、施設情報を継続的に記録し、施設状況の経年的変化を把握する重要な資料であるため、点検結果を確実に記録し、点検実施後は、翌年度の点検スケジュールを見直すものとする。

点検簡表は、施設の状況の履歴であるとともに、健全度表を同時に行う長寿命化計画の基本となるデータであり、確実な記録と保存を行うものとする。あわせて、点検結果に基づき、点検スケジュールは毎年見直すものとする。

ここでは、点検個票の記入例、及び記入方法を以下に示す。

【点検個票 記入方法 砂防設備(1/6)】

|                             |                                     |                                                                                      |                     |         |        |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|
| 所管を記入。                      | 事務所名                                | 河川名・溪流名                                                                              | 点検単位名               | 施設名     | 施設区分   |
|                             | 大津土木事務所                             | 柳川                                                                                   | 105 柳川砂防堰堤          | 柳川砂防堰堤  | 砂防堰堤   |
| 基礎調査の情報を記入。滋賀県防災情報マップより確認可。 | 基礎調査番号等                             | 区域番号                                                                                 | 区域名                 | 警戒告示番号  | 旧施設番号等 |
|                             | 1201074-1                           | 柳川支流11                                                                               | 県告第164号             | 1201074 | -      |
| 施設諸元を記入。                    | 施設諸元                                | 維持管理の履歴                                                                              | 点検で見つかった損傷部位・形態を記入。 |         |        |
|                             | 位置                                  | 郡・市                                                                                  | 町・村                 | 大字(丁)   | 字      |
|                             | 大津                                  |                                                                                      |                     | 山上      |        |
|                             | 指定年月日および番号                          | -                                                                                    |                     |         |        |
|                             | 型式                                  | 不透過                                                                                  |                     |         |        |
|                             | 種類・構造                               | コンクリート・重力式                                                                           |                     |         |        |
|                             | 寸法                                  | 堤高                                                                                   | 堤長                  | 天端幅     |        |
|                             |                                     | 9.5m                                                                                 | 20.0m               | 1.2m    |        |
|                             | 着工年月日                               | -                                                                                    |                     |         |        |
|                             | 竣工年月日                               | -                                                                                    |                     |         |        |
|                             | 施工年度                                | 1961                                                                                 |                     |         |        |
|                             | 工事費                                 | -                                                                                    |                     |         |        |
|                             | 費目                                  | -                                                                                    |                     |         |        |
| 緯度・経度を記入。                   | 位置図                                 | 全景写真                                                                                 |                     |         |        |
| 位置図を貼付。プロットで施設位置を示す。        | 緯度・経度 35° 1' 21.23" 135° 50' 10.88" |   |                     |         |        |
|                             | 全景写真                                |  |                     |         |        |
|                             | 平面図・構造一般図                           |   |                     |         |        |
|                             | 満砂                                  |  |                     |         |        |

【点検個票 記入方法 砂防設備(2/6)】

【砂防設備 健全度評価表】

施設概要のシートから自動入力

点検日: 令和6年10月7日

|         |     |            |        |      |
|---------|-----|------------|--------|------|
| 事務所名    | 溪流名 | 点検単位名      | 施設名    | 施設区分 |
| 大津土木事務所 | 柳川  | 105 柳川砂防堰堤 | 柳川砂防堰堤 | 砂防堰堤 |

| 健全度評価点 |   |    |     |    | 健全度 | 特記事項 |
|--------|---|----|-----|----|-----|------|
| 評価クラス  | I | II | III | IV |     |      |
| c評価点   | 1 | 0  | 3   | 0  | C-1 |      |
| b評価点   | 4 | 0  | 0   | 0  |     |      |

健全度評価点から自動入力  
任意で変更する場合は直接記入

健全度を任意で変更した  
際に理由等を記入

堆砂状況※ 1

満砂→1、未満砂→2を記入

変状レベルと配点から自動入力

| 施設区分              | 部位群                         | 部 位       | 評価クラス                           |     | 構造                 | 評価点                |          | 損傷形態           | 変状レベル      | 配 点        |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------|----------|----------------|------------|------------|---|---|
|                   |                             |           | 区 分                             | 適 用 |                    | 変状c                | 変状b      |                |            |            |   |   |
| 砂防堰堤<br>床 固 工 帯 工 | 堤体<br>(本堤)<br>(副堤)<br>(垂直壁) | 本 体       | 本 堤: I<br>副 堤: II<br>垂 直 壁: III | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 天端摩耗           | a          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 1                  | 0        | ひび割れ           | c          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | アルカリ骨材反応       | a          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 漏 水            | a          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | III | コンクリート             | 0                  | 0        | 洗 掘            | a          | 4          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 天端コンクリート摩耗     | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 漏 水            | -          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 洗 掘            | -          | 4          |   |   |
|                   |                             | 袖 部       | 本 堤: I<br>副 堤: II<br>垂 直 壁: III | I   | 石 積                | 0                  | 0        | 欠 損            | -          | 3          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 石 積                | 0                  | 0        | 漏 水            | -          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 石 積                | 0                  | 0        | 洗 掘            | -          | 4          |   |   |
|                   |                             |           | III                             | III | I                  | 鋼製透過部              | 0        | 0              | 変位変形       | -          | 2 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | 鋼製透過部              | 0        | 0              | 腐 食        | -          | 1 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | 鋼製透過部              | 0        | 0              | 洗 掘        | -          | 4 |   |
|                   |                             |           |                                 | III | III                | III                | コンクリート   | 0              | 0          | 摩耗・欠損      | a | 1 |
|                   |                             |           |                                 |     |                    | III                | コンクリート   | 0              | 0          | ひび割れ       | a | 1 |
|                   |                             |           |                                 |     |                    | III                | コンクリート   | 0              | 0          | 漏 水        | a | 1 |
|                   | 水叩き                         | I         | I                               | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | アルカリ骨材反応       | a          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 天端コンクリート摩耗     | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             | III       | III                             | III | I                  | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 漏 水        | -          | 1 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 欠 損        | -          | 3 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 漏 水        | -          | 1 |   |
|                   |                             |           | III                             | III | I                  | コンクリート             | 0        | 0              | ひび割れ       | a          | 1 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | コンクリート             | 0        | 4              | 摩耗・洗掘      | b          | 4 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | コンクリート             | 0        | 0              | 被覆コンクリート摩耗 | -          | 2 |   |
|                   | 側壁護岸                        | III       | III                             | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | ひび割れ           | -          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0                  | 0        | 欠 損            | -          | 2          |   |   |
|                   |                             | III       | III                             | III | III                | コンクリート             | 0        | 0              | 欠 損        | -          | 2 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | III                | コンクリート             | 0        | 0              | 洗 掘        | -          | 4 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | III                | コンクリート             | 3        | 0              | 欠 損        | c          | 3 |   |
|                   |                             |           | III                             | III | III                | III                | ブロック(石)積 | 0              | 0          | はら見出し・変形   | a | 1 |
|                   |                             |           |                                 |     |                    | III                | ブロック(石)積 | 0              | 0          | 洗 掘        | a | 4 |
|                   |                             |           |                                 |     |                    | III                | ブロック(石)積 | 0              | 0          | 天端コンクリート摩耗 | - | 2 |
| 護岸工               | I                           | I         | I                               | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | ひび割れ           | -          | 1          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 欠 損            | -          | 2          |   |   |
|                   | II                          | II        | II                              | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 洗 掘            | -          | 4          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | 欠 損            | -          | 3          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | コンクリート             | 0                  | 0        | はら見出し・変形       | -          | 1          |   |   |
|                   |                             | II        | II                              | II  | I                  | ブロック(石)積           | 0        | 0              | 洗 掘        | -          | 4 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | ブロック(石)積           | 0        | 0              | 天端コンクリート摩耗 | -          | 2 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | I                  | ブロック(石)積           | 0        | 0              | 変位変形       | -          | 2 |   |
| 底盤工               | II                          | II        | II                              | I   | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 0                  | 0        | 天端コンクリート摩耗     | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | I   | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 0                  | 0        | ひび割れ           | -          | 1          |   |   |
|                   | II                          | II        | II                              | II  | コンクリート             | 0                  | 0        | 摩耗・洗掘          | -          | 4          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | II  | コンクリート             | 0                  | 0        | 被覆コンクリート摩耗     | -          | 2          |   |   |
|                   |                             |           |                                 | II  | コンクリート             | 0                  | 0        | 変位変形           | -          | 2          |   |   |
|                   |                             | II        | II                              | II  | II                 | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 洗 掘        | -          | 1 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | II                 | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 欠 損        | -          | 2 |   |
|                   |                             |           |                                 |     | II                 | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 0        | 0              | 被覆コンクリート摩耗 | -          | 2 |   |
| 付帯施設              | 防災付帯施設<br>管理施設(安全設備)        | III<br>IV | III<br>IV                       | -   | -                  | 0<br>0             | 0<br>0   | 損傷・劣化<br>損傷・劣化 | -          | 1          |   |   |

点検結果の入力セル

対象施設に含まれている部位・構造ごとに変状レベル  
a、b、cを記入。  
対象施設に含まれない部位・構造には「-」を記入

【点検個票 記入方法 砂防設備(3/6)】

砂防設備点検カルテ 点検シート

施設概要のシートから自動入力

点検日時: 令和6年10月7日  
点検者:  
記入者:

施設名称: 柳川砂防堰堤

水系・幹川・河川名を記入。

| 河川名 |     |     |     | 所在地 |       |    | 所管      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|---------|
| 水系  | 幹川名 | 河川名 | 溪流名 | 市・郡 | 区・町・村 | 大字 |         |
| 淀川  |     | 柳川  | 柳川  | 大津  |       | 山上 | 大津土木事務所 |

点検日、点検者、  
記入者を記入。

| 施設諸元 |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| 施設種別 | 堤高   | 堤長    | 天端幅  |
| 砂防堰堤 | 9.5m | 20.0m | 1.2m |

前回点検時の堆砂状況を記入。  
満砂→1、未満砂→2。

点検時の堆砂状況を記入。  
満砂→1、未満砂→2。

| 点検項目 1/2                                          |                    | 前回の点検      |      |       | 今回の点検 |      |    |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-------|-------|------|----|
|                                                   |                    | 変状レベル      | 写真番号 | 備考    | 変状レベル | 写真番号 | 備考 |
| 1. 堆砂の状況                                          |                    | 満砂→1、未満砂→2 | 1    | 6     | 1     | 6    |    |
| 2<br>・<br>本堤<br>本体<br>の<br>損<br>傷                 | コンクリート             | 天端摩耗       | a    |       | a     |      |    |
|                                                   |                    | ひび割れ       | c    | 21,24 | c     | 21   |    |
|                                                   |                    | 漏水         | a    |       | a     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | a    |       | a     |      |    |
|                                                   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 天端コンクリート摩耗 | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 石積                 | 欠損         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 鋼製<br>透過部          | 腐食         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | その他        | a    | 31    | -     |      |    |
|                                                   | コンクリート             | 摩耗・欠損      | c    | 32    | a     |      |    |
|                                                   |                    | ひび割れ       | a    |       | a     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | a    |       | a     |      |    |
|                                                   |                    | 天端コンクリート摩耗 | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 欠損         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | —                  | その他        | a    |       | c     | 32   |    |
| 3<br>・<br>副堤<br>・<br>垂直<br>壁<br>本体<br>の<br>損<br>傷 | コンクリート             | 天端摩耗       | a    |       | a     |      |    |
|                                                   |                    | ひび割れ       | b    | 34    | a     | 34   |    |
|                                                   |                    | 漏水         | a    | 37    | a     | 37   |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | a    |       | a     |      |    |
|                                                   | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 天端コンクリート摩耗 | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 石積                 | 欠損         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 鋼製<br>透過部          | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 腐食         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 洗掘         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | その他        | -    |       | -     |      |    |
| 袖<br>部<br>の<br>損<br>傷                             | コンクリート             | 摩耗・欠損      | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | ひび割れ       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 天端コンクリート摩耗 | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 変位変形       | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | 石積                 | 欠損         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   |                    | 漏水         | -    |       | -     |      |    |
|                                                   | —                  | その他        | -    |       | -     |      |    |

前回点検時の点検項目に  
対応する写真帳の写真番号を  
記入。

前回の点検結果を記入。  
変状レベルをa、b、cで記入  
し、点検項目の部位がない  
場合は、「-」を記入。

損傷の進行は  
認められない。

損傷の進行は  
認められない。

損傷の進行は  
認められない。

本堤下流面に  
著しいひび割  
れを確認した  
が進行は認め  
られない

点検時に記入。  
変状レベルをa、b、cで  
記入し、点検項目の部  
位がない場合は、「-」を  
記入。

袖部の欠損は  
取付け部上部  
斜面の崩壊の  
ため、その他に  
変更する

垂直壁下流面  
のひび割れは  
損傷が軽微で  
あるため、変状  
レベルをaに変  
更する

点検後、点検項目  
に対応する写真帳  
の写真番号を記入。

【点検個票 記入方法 砂防設備(4/6)】

砂防設備点検カルテ 点検シート

施設名称: 柳川砂防堰堤

点検日時: 令和6年10月7日  
点検者:  
記入者:

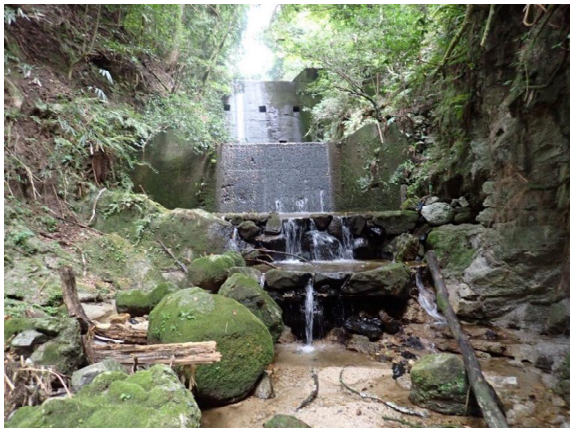
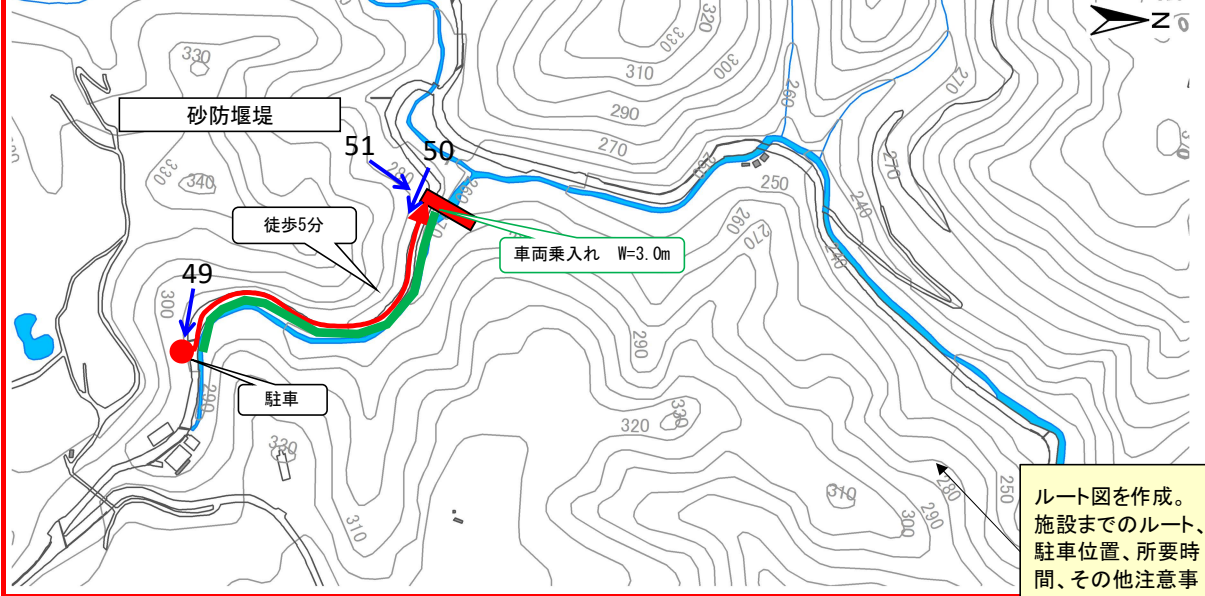
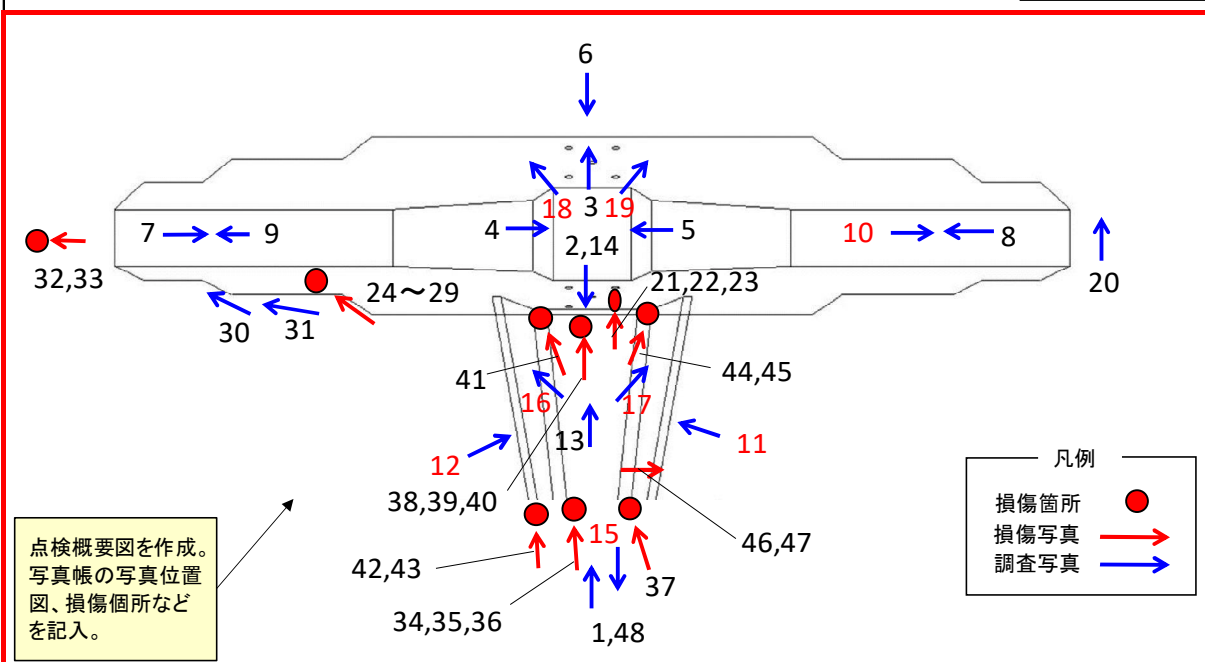
| 河川名 |     |     |     | 所在地 |       |    | 所管      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|---------|
| 水系  | 幹川名 | 河川名 | 溪流名 | 市・郡 | 区・町・村 | 大字 |         |
| 淀川  |     | 柳川  | 柳川  | 大津  |       | 山上 | 大津土木事務所 |

| 施設諸元 |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| 施設種別 | 堤高   | 堤長    | 天端幅  |
| 砂防堰堤 | 9.5m | 20.0m | 1.2m |

点検シート1ページ目から自動入力

| 点検項目 2/2                                  |                    |                                      | 前回の点検  |          |                                     | 今回の点検 |      |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|
|                                           |                    |                                      | 変状レベル  | 写真番号     | 備考                                  | 変状レベル | 写真番号 | 備考                                         |
| 4<br>・<br>の水<br>損<br>叩<br>傷<br>き          | コンクリート             | ひび割れ                                 |        |          | 水叩きに洗掘<br>が確認された<br>が進行は認め<br>られない。 |       |      | 水叩きに洗掘<br>を確認したが<br>進行は認めら<br>れない          |
|                                           |                    | 摩耗・洗掘                                | b      | 38       |                                     | b     | 38   |                                            |
|                                           | 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等) | 被覆コンクリート摩耗                           | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 変位変形                                 | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
| 5<br>・<br>側<br>壁<br>護<br>岸<br>の<br>損<br>傷 | コンクリート             | その他                                  | -      |          | 損傷の進行は<br>認められない。                   | -     |      | 側壁護岸に小<br>崩壊、欠損を<br>確認したが進<br>行は認められ<br>ない |
|                                           |                    | ひび割れ                                 | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 欠 損                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           | ブロック(石)積           | 洗 掘                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 欠 損                                  | c      | 41,42,44 |                                     | c     | 42   |                                            |
|                                           |                    | はら見出し・変形                             | a      |          |                                     | a     |      |                                            |
|                                           | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 洗 掘                                  | a      |          |                                     | a     |      |                                            |
|                                           |                    | 天端コンクリート摩耗                           | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           | 変位変形               | -                                    |        | -        |                                     |       |      |                                            |
|                                           |                    | その他                                  | b      | 46       |                                     | b     | 46   |                                            |
| 6<br>・<br>護<br>岸<br>工<br>の<br>損<br>傷      | コンクリート             | ひび割れ                                 | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 欠 損                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 洗 掘                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           | ブロック(石)積           | 欠 損                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | はら見出し・変形                             | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 洗 掘                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           | 鋼製中詰<br>(枠・ソイル等)   | 天端コンクリート摩耗                           | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 変位変形                                 | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           | —                  | その他                                  | -      |          |                                     | -     |      |                                            |
|                                           |                    | 7<br>・<br>の<br>底<br>損<br>盤<br>傷<br>工 | コンクリート | ひび割れ     |                                     | a     |      |                                            |
| 摩耗・洗掘                                     | a                  |                                      |        | 48       | a                                   |       |      |                                            |
| 中詰外部保護<br>(枠・ソイル等)                        | 被覆コンクリート摩耗         |                                      | -      |          | -                                   |       |      |                                            |
|                                           | 変位変形               |                                      | -      |          | -                                   |       |      |                                            |
| —                                         | その他                | -                                    |        | -        |                                     |       |      |                                            |
|                                           | 8. 防災付帯施設の損傷       |                                      | 損傷・劣化  | -        |                                     | -     |      |                                            |
| 9. 管理付帯施設の損傷                              |                    | 損傷・劣化                                | -      |          |                                     | -     |      |                                            |

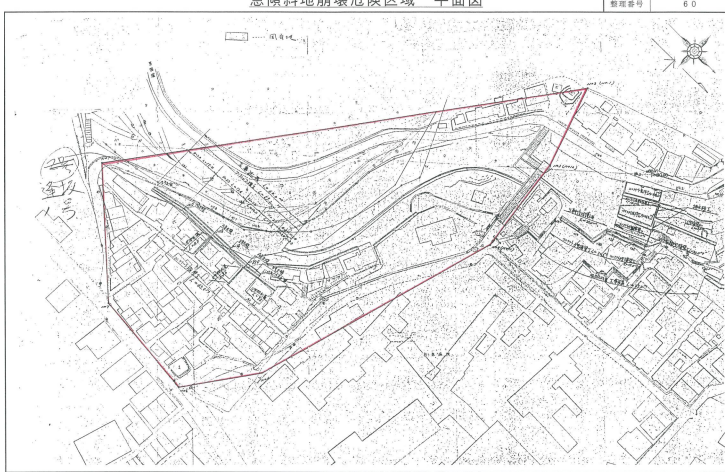
【点検個票 記入方法 砂防設備(5/6)】

| 位置図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全景写真                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 位置図を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全景写真を貼付。                                                                           |
| ルート図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 点検概要図(写真位置図)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|  <div data-bbox="225 1928 429 2076" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>点検概要図を作成。<br/>写真帳の写真位置<br/>図、損傷箇所など<br/>を記入。</p> </div> <div data-bbox="1238 1245 1423 1393" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ルート図を作成。<br/>施設までのルート、<br/>駐車位置、所要時<br/>間、その他注意事<br/>項などを記入</p> </div> |                                                                                    |

【点検個票 記入方法 砂防設備(6/6)】

| 砂防設備点検カルテ 写真帳                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 柳川砂防堰堤                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 前回の点検写真                                                                                                                                      | 今回の点検写真                                                                                                                           | 施設概要のシートから自動入力                   |  |
| <p>写真-1</p> <p>前回点検日を記入。 → 日付: R5.9.26</p>  <p>垂直壁下流面全景</p> | <p>写真-1</p> <p>日付: R6.10.7</p>  <p>施設全景</p>     | <p>点検日を記入。</p> <p>点検時の写真を貼付。</p> |  |
| <p>写真-2</p> <p>日付: R5.9.26</p>  <p>施設下流状況</p>              | <p>写真-2</p> <p>日付: R6.10.7</p>  <p>施設下流状況</p>  |                                  |  |
| <p>写真-3</p> <p>日付: R5.9.26</p>  <p>施設上流状況<br/>満砂状態</p>    | <p>写真-3</p> <p>日付: R6.10.7</p>  <p>施設上流状況</p> |                                  |  |

# 【点検個票 記入方法 急傾斜地崩壊防止施設(1/5)】

|                                             |  |                                                                                      |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| 所管を記入。                                      |  | 急傾斜地崩壊防止区域名を記入。                                                                      |  | 急傾斜地崩壊危険箇所名を記入。                                                                      |  | 台帳記載の整理番号を記入。                   |  | 急傾斜地崩壊危険箇所名に含まれている工種を記入。 |  |
| 事務所名                                        |  | 区域の名称(点検単位)                                                                          |  | 箇所名(施設名)                                                                             |  | 施設区分                            |  |                          |  |
| 大津土木事務所                                     |  | 逢坂1号                                                                                 |  | 逢坂①                                                                                  |  | 現場打コンクリート法枠工 コンクリート擁壁工 ブロック積擁壁工 |  |                          |  |
| 基礎調査<br>号等                                  |  | 区域番号                                                                                 |  | 区域名                                                                                  |  | 警戒告示番号                          |  | 危険箇所<br>番号等              |  |
| 基礎調査の<br>情報を記入。<br>滋賀県防災<br>情報マップ<br>より確認可。 |  | I-1043-1                                                                             |  | 逢坂①                                                                                  |  | 県告第91号                          |  | 60                       |  |
|                                             |  | 施設諸元                                                                                 |  | 維持管理の履歴                                                                              |  | 台帳記載の危険<br>箇所番号を記入。             |  |                          |  |
| 位置                                          |  | 市・郡                                                                                  |  | 町・村                                                                                  |  | 大字<br>(丁)                       |  | 字                        |  |
| 位置                                          |  | 大津市                                                                                  |  | -                                                                                    |  | 逢坂2丁目                           |  | -                        |  |
| 指定年月日<br>および番号                              |  | S45.12.4                                                                             |  | 告示第446号                                                                              |  | H27.10.23                       |  | 緊急                       |  |
| 施設諸元<br>を記入。                                |  | 工種                                                                                   |  | 点検の種類                                                                                |  | 損傷履歴                            |  | 備考                       |  |
|                                             |  | コンクリート<br>擁壁工                                                                        |  | R3.10.27                                                                             |  | 定期                              |  | 部位<br>損傷形態               |  |
|                                             |  | ブロック積擁<br>壁工                                                                         |  | R5.3.9                                                                               |  | 定期                              |  | 部位<br>損傷形態               |  |
|                                             |  | コンクリート<br>擁壁工                                                                        |  | R6.7.4                                                                               |  | 定期                              |  | 部位<br>損傷形態               |  |
|                                             |  | 現場打コン<br>クリート法枠工                                                                     |  |                                                                                      |  |                                 |  | 部位<br>損傷形態               |  |
| 延長                                          |  | 8.0m                                                                                 |  | 30.0m                                                                                |  | 40.0m                           |  | 508.0㎡                   |  |
| 高さ                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |
| 面積                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |
| 立積                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |
| 竣工年月日                                       |  |                                                                                      |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |
| 施工年度                                        |  | S47                                                                                  |  | S47                                                                                  |  |                                 |  |                          |  |
| 工事費                                         |  | 3,000,000                                                                            |  | 3,000,000                                                                            |  |                                 |  |                          |  |
| 費目                                          |  | 単独急傾斜地<br>崩壊対策事業                                                                     |  | 単独急傾斜地<br>崩壊対策事業                                                                     |  |                                 |  |                          |  |
| 緯度・経度を記入。                                   |  | 位置図                                                                                  |  | 全景写真                                                                                 |  | 全景写真を貼付。                        |  |                          |  |
| 緯度・経度                                       |  | 35° 0' 21.65" 135° 51' 33.77"                                                        |  | 位置図                                                                                  |  | 全景写真                            |  |                          |  |
|                                             |  |   |  |  |  |                                 |  |                          |  |
| 位置図を貼<br>付。プロット<br>で施設位置<br>を示す。            |  | 平面図・構造一般図                                                                            |  | 急傾斜地崩壊危険区域 平面図                                                                       |  | 平面図・一般図を添付。                     |  |                          |  |
|                                             |  |  |  |                                                                                      |  |                                 |  |                          |  |

【点検個票 記入方法 急傾斜地崩壊防止施設 (2/5)】

【急傾斜地崩壊防止施設 健全度評価表】

施設概要のシートから自動入力

点検日: 令和6年7月4日

| 事務所名    | 区域名(点検単位) | 箇所名(施設名) | 施設区分                                  |
|---------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 大津土木事務所 | 逢坂1号      | 逢坂①      | 現場打コンクリート法砕工<br>コンクリート擁壁工<br>ブロック積擁壁工 |

| 健全度評価点 |   |    |     |    | 健全度 | 特記事項 |
|--------|---|----|-----|----|-----|------|
| 評価クラス  | I | II | III | IV |     |      |
| c評価点   | 4 | 0  | 0   | 0  | C-3 |      |
| b評価点   | 3 | 0  | 0   | 0  |     |      |

※1: 入力値は「変状有」「変状無」のいずれかを入力。  
健全度評価点から自動入力  
任意で変更する場合は直接記入

健全度を任意で変更した  
際に理由等を記入

斜面状況を記入。  
変状有→1、変状無→2  
待受け施設の有無を確認。

| 背面状況 | ※1 |
|------|----|
| 斜面下部 | ※2 |

| 施設区分       | 部位群            | 部 位   | 評価クラス | 構造                    | 評価点 |     | 損傷形態      | 変状レベル | 配 点 |
|------------|----------------|-------|-------|-----------------------|-----|-----|-----------|-------|-----|
|            |                |       |       |                       | 変状c | 変状b |           |       |     |
| 抑制工        | 法砕工            |       | I     | コンクリート砕<br>(プレキャスト含む) | 4   | 0   | 破損・変形     | c     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 中詰め材      | a     | 1   |
|            | 張 工            |       | I     | コンクリート張工              | 0   | 0   | ひび割れ      | -     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 湧 水       | -     | 2   |
|            |                |       | I     | ブロック(石)張工             | 0   | 0   | 欠 損       | -     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | はらみ出し・変形  | -     | 1   |
|            | 吹付工            |       | I     | モルタル                  | 0   | 0   | ひび割れ・剥離   | -     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | はらみ出し・陥没等 | -     | 2   |
|            | 土留工            |       | III   | 柵 工・<br>蛇カゴ工 等        | 0   | 0   | 漏水        | -     | 2   |
|            |                |       | III   |                       | 0   | 0   | 劣化・損傷     | -     | 1   |
|            | 地表排水路工         |       | II    | コンクリート                | 0   | 0   | 変位・変形     | -     | 1   |
|            |                |       | II    | 鋼 材                   | 0   | 0   | ひび割れ・破損   | -     | 1   |
|            | 地下水<br>排除工     |       | II    | 樹脂製等                  | 0   | 0   | 腐食・変形・破損  | -     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 変位変形・破損   | -     | 1   |
| 抑止工        | アンカー工<br>鉄筋挿入工 | 本 体   | I     | 横ボーリング工               | 0   | 0   | 坑口部損傷     | -     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 土砂堆積      | -     | 1   |
|            |                | 頭 部   | I     | アンカー筋                 | 0   | 0   | 集水管変状     | -     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 集水管閉塞     | -     | 1   |
|            | 受圧板            |       | I     | コンクリート                | 0   | 0   | 飛び出し・引き抜け | -     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 劣化・損傷・変形  | -     | 1   |
|            |                |       | I     | キャップ                  | 0   | 0   | 腐食・損傷・変形  | -     | 1   |
|            |                |       | I     | 一般                    | 0   | 0   | 劣化・損傷・変形  | -     | 1   |
|            | 擁壁工            | 本 体 工 | I     | ワイヤー系                 | 0   | 0   | 損傷・ゆるみ    | -     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | ひび割れ      | a     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 湧 水       | a     | 1   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 変 形       | a     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 沈 下       | a     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 損 傷       | a     | 2   |
|            |                |       | IV    |                       | 0   | 0   | 空容量       | a     | 2   |
|            |                |       | I     | ブロック(石)積工             | 0   | 2   | 欠 損       | b     | 2   |
| 落 石<br>対策工 | 落石防護柵          |       | IV    |                       | 0   | 1   | はらみ出し・変形  | b     | 1   |
|            |                |       | IV    | コンクリート                | 0   | 0   | 損傷・劣化     | a     | 1   |
|            | 落石防護網          |       | I     |                       | 0   | 0   | 閉 塞       | a     | 1   |
|            |                |       | IV    | 鋼 製                   | 0   | 0   | 損傷・変形・腐食  | -     | 2   |
| 附帯工        | 管理施設           |       | I     | 鋼 製                   | 0   | 0   | 危険植生      | -     | 1   |
|            |                |       | IV    |                       | 0   | 0   | 損傷・変形・腐食  | -     | 2   |
|            |                |       | I     |                       | 0   | 0   | 危険植生      | -     | 1   |
|            |                |       | IV    | -                     | 0   | 0   | 損傷・劣化     | a     | 1   |

斜面下部状況  
を記入。  
待受有→1  
待受無→2

点検結果の入力セル

対象施設に含まれている部位・構造ごとに変状レベル  
a、b、cを記入。  
対象施設に含まれない部位・構造には「-」を記入

【点検個票 記入方法 急傾斜地崩壊防止施設 (3/5)】

急傾斜地崩壊防止施設点検カルテ 点検シート

施設概要のシートから自動入力

急傾斜地崩壊危険箇所名:

逢坂①

点検日時: 令和6年7月4日

点検者:

記入者:

点検日、点検者、  
記入者を記入。

| 所在地 |       |       | 指定年月日 | 所管      |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 市・郡 | 区・町・村 | 大字    |       |         |
| 大津市 | -     | 逢坂2丁目 | -     | 大津土木事務所 |

| 点検項目              | 数量  | 単位 | 点検で確認された不具合                                                                                      | 前回の点検                                                        |                       |               | 今回の点検                                               |             |                               |
|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                   |     |    |                                                                                                  | 変状レベル                                                        | 写真番号                  | 備考            | 変状レベル                                               | 写真番号        | 備考                            |
| 1. 法枠工            | 580 | m  | コンクリート<br>枠<br>(プレキャスト<br>含む)<br>破損・変形<br>中詰め材<br>その他                                            | c<br>a<br>a                                                  | 16~19,26,27           | はらみだし<br>亀裂   | c<br>a<br>a                                         | 16~19,26,27 | はらみだし<br>ひび割れ                 |
| 2. 張工             | -   | m  | コンクリート張工<br>湧水<br>ブロック<br>(石)張工<br>はらみ出し・変形<br>その他                                               | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                        |                       |               | -<br>-<br>-<br>-                                    |             |                               |
| 3. 吹付工            | -   | m  | モルタル<br>ひび割れ・剥離<br>はらみ出し・陥没<br>漏水<br>その他                                                         | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                        |                       |               | -<br>-<br>-<br>-                                    |             |                               |
| 4. 土留工            | -   | m  | 柵工・<br>蛇力ゴ等<br>劣化・損傷<br>変位・変形<br>その他                                                             | -<br>-<br>-                                                  |                       |               | -<br>-<br>-                                         |             |                               |
| 5. 地表排水<br>路工     | -   | m  | コンクリート<br>鋼材<br>樹脂製等<br>その他                                                                      | ひび割れ・破損<br>腐食・変形・破損<br>変位変形・破損<br>-                          | -<br>-<br>-<br>-      |               | -<br>-<br>-<br>-                                    |             |                               |
| 6. 地下水<br>排除工     | -   | m  | 横ボーリ<br>ング工<br>坑口部損傷<br>土砂堆積<br>集水管変状<br>集水管閉塞<br>その他                                            | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                        |                       |               | -<br>-<br>-<br>-                                    |             |                               |
| 7. アンカー工<br>鉄筋挿入工 | -   | 本  | アンカー筋<br>コンクリート<br>キャップ<br>一般<br>ワイヤー系<br>その他                                                    | 飛び出し・引き抜け<br>劣化・損傷・変形<br>腐食・損傷・変形<br>劣化・損傷・変形<br>損傷・ゆるみ<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |               | -<br>-<br>-<br>-                                    |             |                               |
| 8. 擁壁工            | 100 | m  | コンクリート<br>湧水<br>変形<br>沈下<br>損傷<br>空容量<br>ブロック<br>(石)積工<br>はらみ出し・変形<br>損傷・劣化<br>堤脚水路<br>閉塞<br>その他 | a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>b<br>b<br>a<br>a<br>a          | 3<br>5                | 部分的な<br>変形・欠損 | a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>b<br>b<br>a<br>a<br>a | 5,29<br>3   | 変形(隙間)<br>29は新規損傷<br>箇所<br>欠損 |
| 9. 落石<br>防護柵      | -   | m  | 鋼製<br>損傷・変形・腐食<br>危険植生<br>その他                                                                    |                                                              |                       |               |                                                     |             |                               |
| 10. 落石<br>防護網     | -   | m  | 鋼製<br>損傷・変形・腐食<br>危険植生<br>その他                                                                    |                                                              |                       |               |                                                     |             |                               |
| 11. 管理施設          | 1   |    | -<br>損傷・変形・腐食<br>その他                                                                             |                                                              |                       |               |                                                     |             |                               |

点検時に記入。  
変状レベルをa、b、cで  
記入し、点検項目の部  
位がない場合は、「-」を  
記入。

点検後、点検項目  
に対応する写真帳  
の写真番号を記入。

その他特記事項

対象施設に含まれる工種ご  
との数量を記入。  
対象施設に含まれていない工  
種は、「-」を記入。

・写真番号16~19は変状レベル「c」

点検個票がとりまとめられている。今回点検では分けて点検個票を作成。

前回の点検結果を記入。  
変状レベルをa、b、cで記入し、  
点検項目の部位がない場合は、  
「-」を記入。

「b」である。

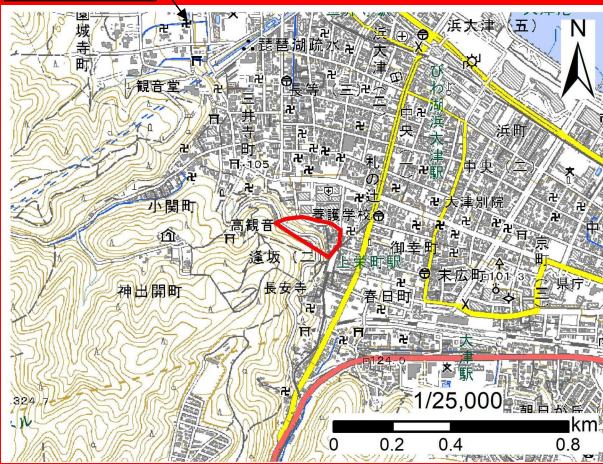
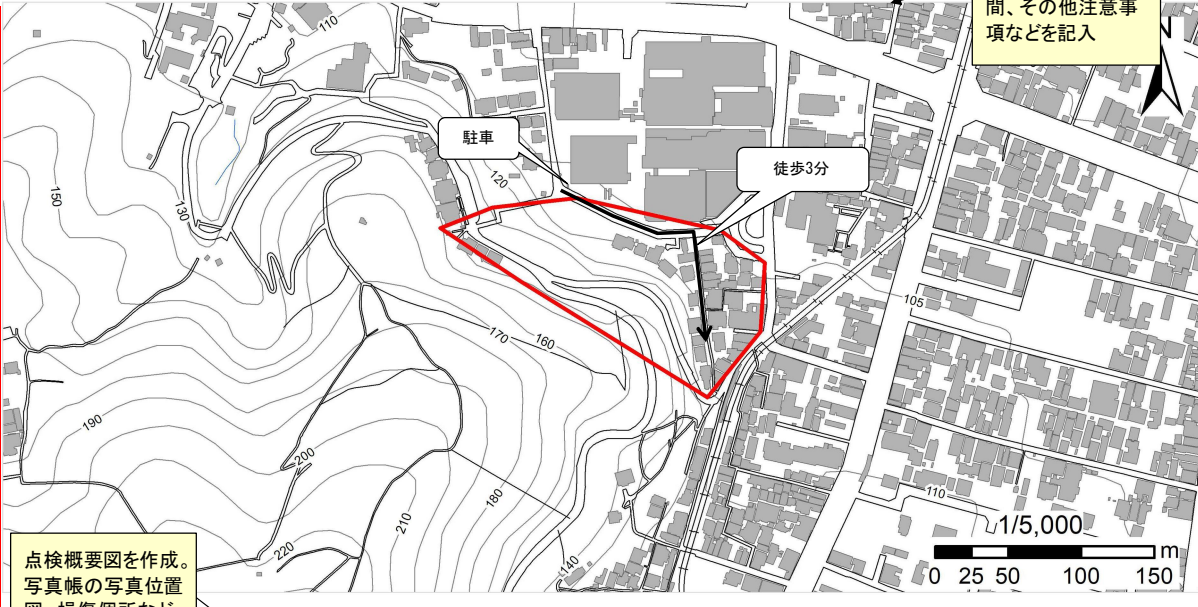
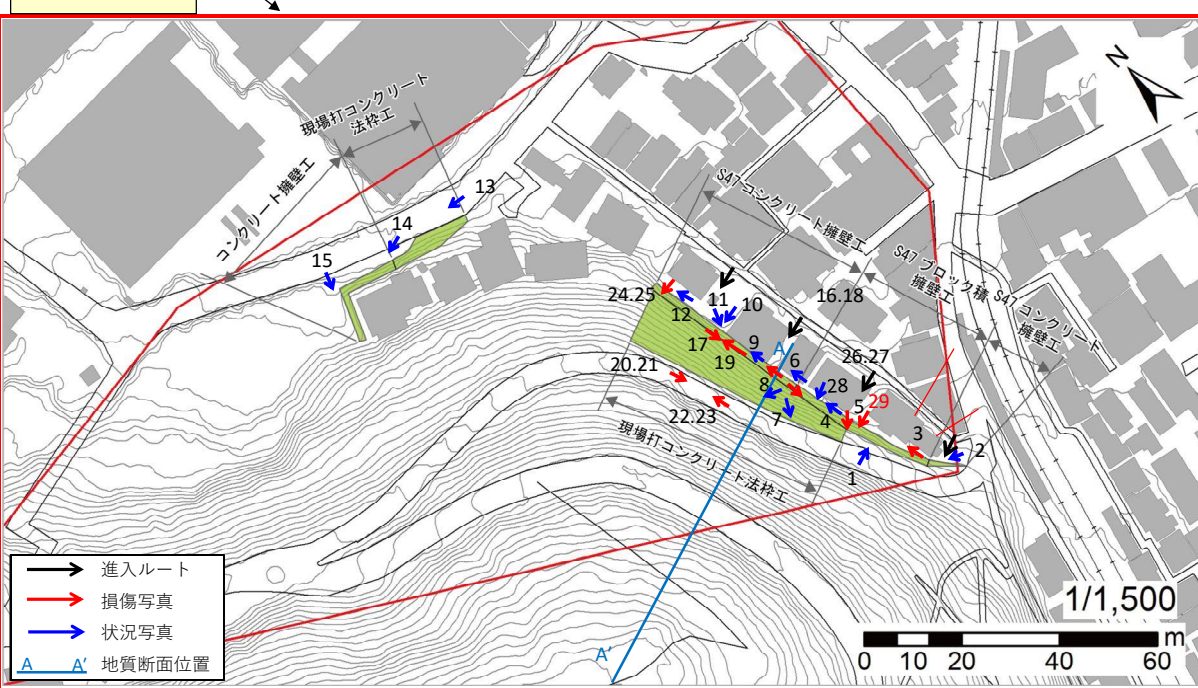
前回点検時の点検項目に対応  
する写真帳の写真番号を記入。

●今回点検時記載(R06年07月)

・現場打コンクリート法枠工は一部植生繁茂により目視点検不可。

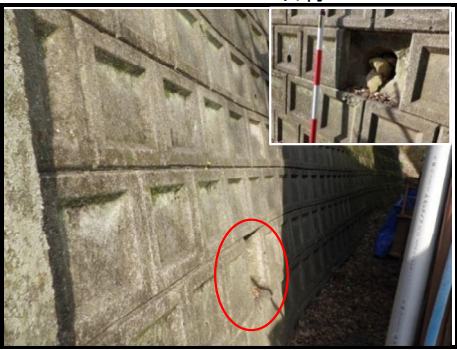
・写真番号16~19は変状レベル「c」で、写真番号26、27は変状レベル「b」である。

【点検個票 記入方法 急傾斜地崩壊防止施設(4/5)】

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>位置図を貼付。</p> <p>位置図</p>                                                                                    | <p>全景写真</p> <p>全景写真を貼付。</p>  |
| <p>ルート図</p>  <p>点検概要図を作成。写真帳の写真位置図、損傷箇所などを記入。</p>                                                          |                                                                                                                |
| <p>点検概要図(写真位置図)</p>  <p>         進入ルート<br/>         損傷写真<br/>         状況写真<br/>         地質断面位置       </p> |                                                                                                                |

【点検個票 記入方法 急傾斜地崩壊防止施設 (5/5)】

急傾斜地崩壊防止施設点検カルテ 写真帳

| 急傾斜地崩壊防止施設点検カルテ 写真帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 逢坂①            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 前回の点検写真                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 今回の点検写真                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施設概要のシートから自動入力 |
| <p>写真-1</p> <p>前回点検日を記入。</p> <p>日付: R5.3.9</p>  <p>看板</p> <p>前回点検時の写真を貼付。</p> <p>写真-2</p> <p>日付: R5.3.9</p>  <p>コンクリート擁壁工</p> <p>写真-3</p> <p>日付: R5.3.9</p>  <p>ブロック積擁壁工 欠損<br/>変状レベルb</p> | <p>写真-1</p> <p>点検日を記入。</p> <p>日付: R6.7.4</p>  <p>看板</p> <p>点検時の写真を貼付。</p> <p>写真-2</p> <p>日付: R6.7.4</p>  <p>コンクリート擁壁工</p> <p>写真-3</p> <p>日付: R6.7.4</p>  <p>ブロック積擁壁工 欠損<br/>変状レベルb</p> |                |