

小 標準 大

文字・音声サポート

Foreign Language

防災・災害情報



県民の方

事業者の方

県外の方

Mother Lake  
琵琶湖

県政情報



google検索  検索

サイトマップはこちら

[滋賀県](#) > [県政情報](#) > [広報](#) > [県政eしんぶん](#) > [お知らせ](#)



公開日: 2019年6月24日

## 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場周辺環境影響調査の結果について

2019年6月24日

栗東市小野地先の旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(以下「旧処分場」という。)について、平成31年1月30日および2月15日に実施しました旧処分場跡地の周辺環境影響調査(地下水等調査)の分析結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

### 1.調査日

- 平成31年1月30日
- 平成31年2月15日(経堂池)

### 2.調査実施者

- 滋賀県 琵琶湖環境部 最終処分場特別対策室

### 3.調査地点

表1のとおり(位置については調査地点図を参照)



[調査地点図](#) (PDF:705 KB)

(表1)調査地点

### ② 広報

広報誌滋賀プラスワン  
こどもプラスワン  
キッズプラザ  
外国語  
インターネットTVしが  
県政eしんぶん


### バナー広告



種 類		地点（井戸）番号
場内浸透水		揚水ピット、No. 3揚水井戸 <sup>(※1)</sup>
Ks3層 <sup>(※2)</sup> 地下水	上流 <sup>(※3)</sup>	H24-8(2)
	周辺	H26-S2(2) <sup>(※4)</sup> 、H24-2(2)、H24-4(2)
	下流	K-1 (Ks2層とKs3層が一体)
Ks2層 <sup>(※2)</sup> 地下水	上流 <sup>(※3)</sup>	H24-7、H24-6(2)
	周辺	H26-S2 <sup>(※4)</sup> 、No. 1、No. 3-1、H24-2、H24-4
	下流	K-1 (Ks2層とKs3層が一体)
	地下水等確認調査 <sup>(※5)</sup>	No. 1-1、No. 4-2、市No. 3 <sup>(※1)</sup>
経 堂 池		池中央部（水深約1.00m）

(※1)「No.1揚水井戸」を掘削工事に伴い撤去したので、平成28年度第2回調査(H28年9月15日)の調査から近傍の「No.3揚水井戸」において調査を行っています。「H16-No.5」については工事に伴い近づけませんので、平成28年度第2回調査(H28年9月15日)から当面、調査を休止しています。「揚水ピット」が採水可能になりましたので、平成29年度第3回調査(H29年11月30日)から調査地点に追加しました。No.4-1については、近傍で掘削工事を開始したため、平成30年度第1回調査(H30年6月26日)をもって調査を終了しました。

(※2)浸透水のKs3層地下水およびKs2層地下水への汚染移流拡散状況の概念図

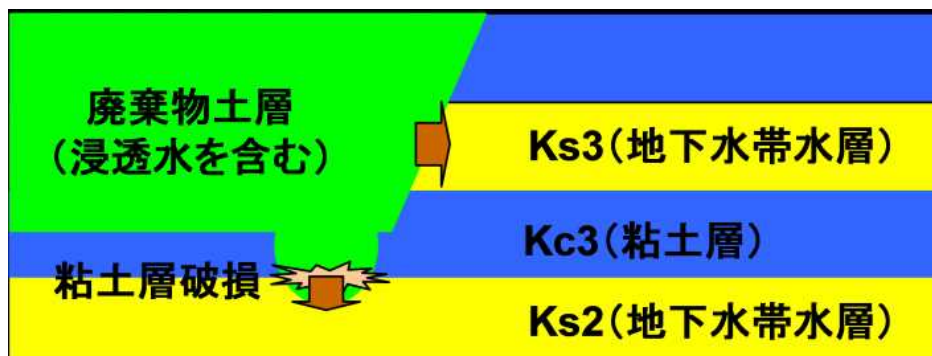

- ・【Ks3層地下水】側面で廃棄物土層と接していることにより、廃棄物土層の浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。
- ・【Ks2層地下水】底面粘土層が破損している箇所で廃棄物土層と接していることにより、浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。

(※3) 上流は、ボーリング調査および電気伝導率(EC)の分析結果から、浸透水の影響はないと考えています。

(※4) 以前あった井戸は、平成26年度に実施しました鉛直遮水壁施工にともない一旦撤去しました。このため、施工後、「H26-S2」(Ks2層)および「H26-S2(2)」(Ks3層)としてほぼ同じ位置に再設置し、平成27年度第1回調査(H27年7月6日)から再開しました。

(※5) 過去の調査において有害物質等が環境基準を超過していた周辺地下水井戸について、経過を確認しています。平成25年度以降、有害物質は検出されていません。

#### 4.調査項目

- ・ H24-8(2)、市No.3および経堂池以外:BOD等の一般項目5項目、有害物質等19項目
- ・ H24-8(2):pHおよびEC
- ・ 市No.3:pH、SS、ECおよび総水銀
- ・ 経堂池:BOD等の一般項目14項目(うち農業用水基準項目7項目)および有害物質等8項目(うち農業用水基準項目1項目)

## 5.調査結果

資料(分析結果)のとおり



資料(分析結果) (PDF:144 KB)

各調査地点における安定型最終処分場の浸透水の基準(※6)および地下水の環境基準(※7)(以下「環境基準等」という。)の超過の状況は表2のとおりでした。

(表2)環境基準の超過の状況

地点の種類	全地点数	調査地点名	超過の状況			
			ひ素	ほう素		
管内浸透水	3	取水ピット No.3揚水井戸	0	● 1		
L2層地下水	上流	1	H24-8(2)	0		
	周辺	3	H26-S2(2) H24-8(2) H24-1(2)	0	● 1	
		上流	2	H24-7 H24-6(2)	● 1	0
L3層地下水	周辺	5	H24-9 No.3-1 H24-9 H24-4	● 2	0	
		L2+L3層 浸透地下水	1	H-1	0	0
		地下水等 確認調査	3	H24-1-1 No.4-2 No.3	0	0

- ・ ●:環境基準超過
- ・ 数字は環境基準超過地点数
- ・ 表2に記載している有害物質(ひ素およびほう素)以外の物質は今回調査において、環境基準等を超過していませんでした。

(※6)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号)

(※7)「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」および「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。 )及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年12月27日環境庁告示第68号)」

表2の環境基準を超過した地点での濃度の推移については、次のとおりでした。

- 1)ひ素について:「H24-7」、「H26-S2」および「No.3-1」は、これまでの検出範囲内にあり、大きな変動はありませんでした。
- 2)ほう素について:「No.3揚水井戸」および「H26-S2(2)」は、これまでの検出範囲内にあり、大きな変動はありませんでした。

### ○経堂池調査について

EC以外の項目について、環境基準および「水稻の生育のために望ましい指標」とされている農業用水基

準(※8)以下でした。ECが農業用水基準を超過しましたが、数値はこれまでの検出範囲内にありました。今後も調査結果を注視していきます。

(※8) 農業用水基準：農林水産省が学識経験者の意見も取り入れて、昭和45年3月に定めた基準で、法的拘束力はないが、水稻の生育のために望ましいかんがい用水の指標として利用されています。

#### お問い合わせ

滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室  
電話番号:077-528-3670  
FAX番号:077-528-4849  
メールアドレス:[df0001@pref.shiga.lg.jp](mailto:df0001@pref.shiga.lg.jp)

[ページの先頭へ戻る](#)



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。  
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

母なる湖・琵琶湖。  
——あずかっているのは、滋賀県です。

## 滋賀県庁

〒520-8577  
滋賀県大津市京町四丁目1番1号  
TEL:077-528-3993([地図](#))

開庁時間:月曜日～金曜日8:30～17:15  
土曜・休日・年末年始(12月29日～1月3日)は  
開庁していません。

## このサイトについて

- [サイトポリシー](#)
- [著作権・リンクについて](#)
- [ウェブアクセシビリティの方針について](#)
- [サイトマップ](#)

2019 ©Shiga Prefecture